
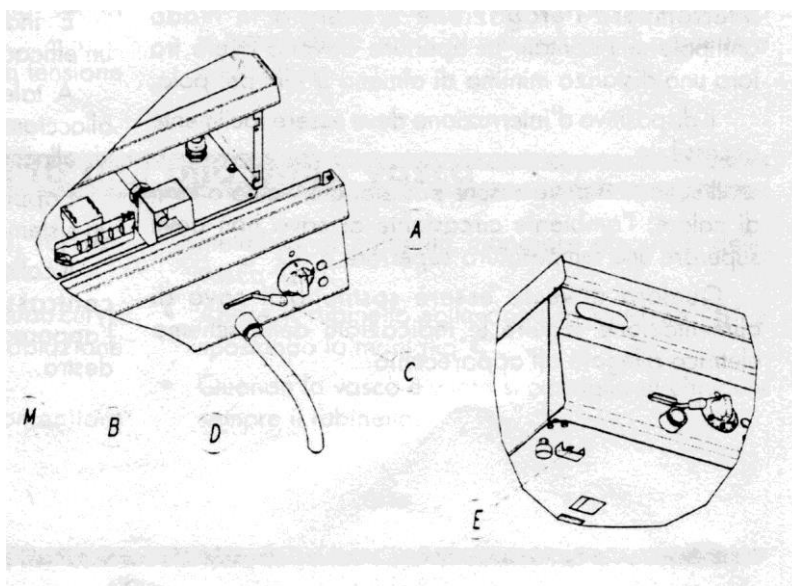
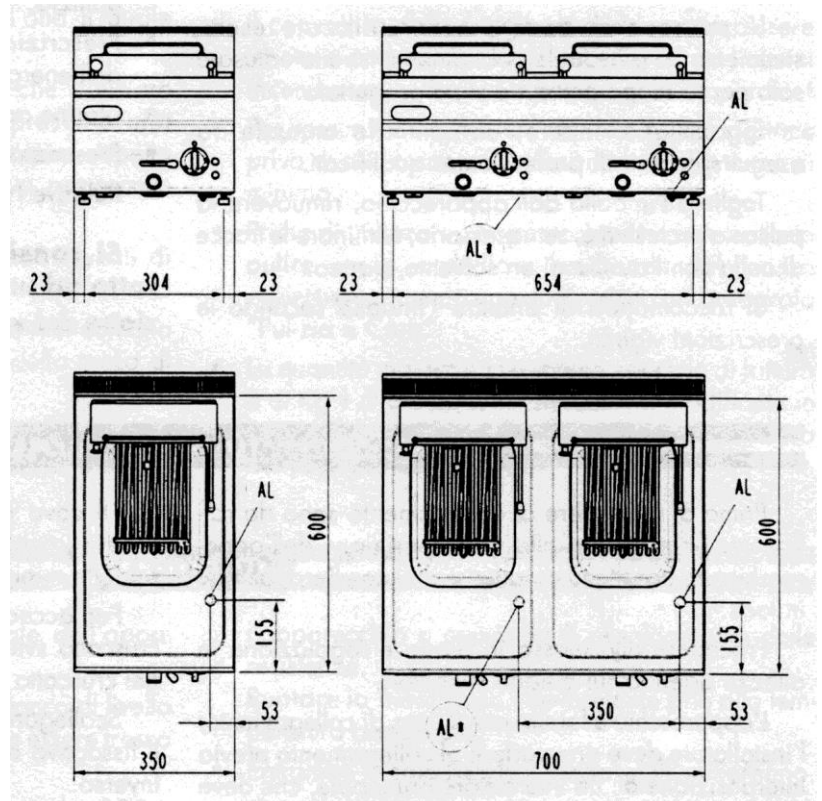


Электрическая фритюрница

TECNOINOX

Мод. FR...E

	FR35E/0 FR35E/6/0 FR35E/G6/0	FR35E/1 FR35E/6/1 FR35E/G6/1	FR35E/2 FR35E/6/2 FR35E/G6/2	FR70E/0 FR70E/6/0 FR70E/G6/0	FR35E/2 FR35E/6/2 FR35E/G6/2
Габариты, см	35x65x28 35x60x28 35x60x30	35x65x28 35x60x28 35x60x30	35x65x28 35x60x28 35x60x30	70x65x28 70x60x28 70x60x30	70x65x28 70x60x28 70x60x30
Мощность, кВт	6	6	3	2x6	2x3
Напряжение, В	380/3	220/1	220/1	380/3	220/1
Питающий кабель	1,5 мм ² x5	4 мм ² x3	1,5 мм ² x3	2,5 мм ² x5	1,5 мм ² x3
Объем ванны	6-8	6-8	6-8	2x6-8	2x6-8
Кол-во пит. кабелей	1	1	1	1	1

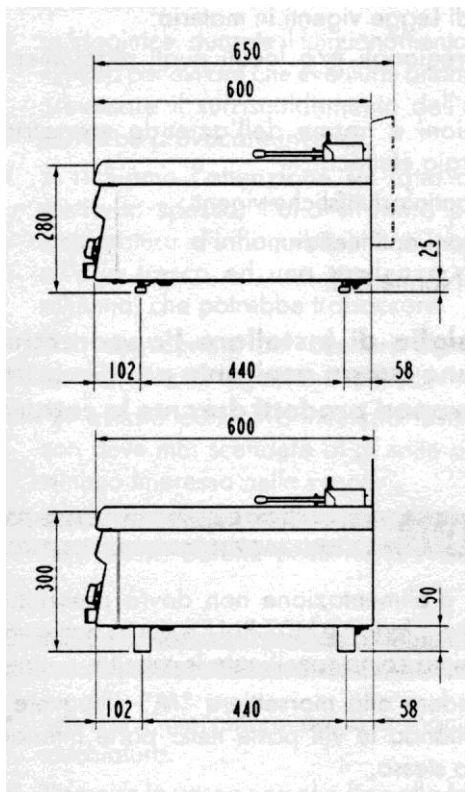

Al – питающий кабель
Al* - 2-й питающий
кабель

Основные инструкции.

Оборудование, описанное в данном руководстве, производится в соответствии со следующими требованиями:

73\23\ЕЕС

93\68\ЕЕС Низкого напряжения

89\336\ЕЕС

92\31\ЕЕС

93\68\ЕЕС Электромагнитной совместимости

Оборудование должно быть установлено квалифицированным персоналом в соответствии с действующими правилами и требованиями той страны, где устанавливается оборудование, а также с инструкциями, приведенными в руководстве.

Работать с оборудованием должен исключительно квалифицированный персонал и использовать оборудование непосредственно в целях, для которых оно было разработано.

Оборудование должно ежегодно тестироваться квалифицированным персоналом.

Удалите упаковочный материал с оборудования, в том числе защитную пластиковую упаковку, и если необходимо, удалите остатки клея при помощи подходящего растворителя. При уничтожении упаковочного материала руководствуйтесь действующими правилами.

Техническая спецификация оборудования расположена на шильдике внутри контрольной панели, которая может быть удалена путем ослабления двух нижних болтов панели.

При установке оборудования должны выполняться следующие требования:

- соответствие и выполнение всем международным законам
- всем региональным или местным требованиям, таким как строительные нормы и правила;
- требования и правила местного источника электрической энергии
- выполнение правил по предотвращению несчастных случаев
- правила по соблюдению пожарной безопасности
- соблюдение правил I.E.C.

Над оборудованием необходимо установить вытяжной зонд для устранения паров, возникающих в процессе приготовления.

В случае установки оборудования вблизи стен, панелей или кухонной мебели, и т.д., они должны быть изготовлены из огнеупорного материала; если это не так, то они должны быть защищены каким-либо огнеупорным материалом, предохраняющим от перегрева.

Подключение к источнику питания.

Перед подключением оборудования к источнику питания, убедитесь в том, что технические характеристики, указанные на шильдике оборудования, соответствуют характеристикам местного источника питания.

Отрегулируйте высоту оборудования при помощи ножек, убедитесь в его устойчивости.


Оборудование оснащено электрическим кабелем, который установщик должен соединить с циклическим прерывателем, позволяющим прерывать поступление электричества на все полюса; дистанция между открытыми контактами должна быть не меньше, чем 3мм. Циклический прерыватель должен быть легко доступен.

Не размещайте кабель вблизи горячих источников. Температура воздуха вблизи кабеля не должна превышать 50° С. В случае необходимости замены кабеля обратитесь к электрической схеме подключения оборудования. Используйте электрический кабель серии H07 RN –F. Он должен охватывать всю область списка в соответствии с таблицей.

Для доступа к терминальной коробке «М», удалите панель управления путем ослабления болтов, расположенных в нижней части панели; будьте внимательны - не заталкивайте кабель внутрь. Отключите проводники электрического кабеля от терминальной коробки, ослабьте клеммы кабеля, и установите кабель, выполнив все вышеуказанные процедуры.

Необходимо заземлить оборудование.

Для этого проводник заземления должен быть подключен к болту, который обозначен символом \perp , расположенным рядом с терминальной коробкой.

Оборудование должно быть подключено к однопотенциальному циклу заземления. При выполнении этого подключения необходимо использовать болт, обозначенный символом  , расположенным под оборудованием рядом с правой ножкой. задней

Основные инструкции.

- Подключение, установка и техническое обслуживание оборудования должны производиться только квалифицированным специалистом.
- Это оборудование было разработано только для приготовления продуктов. Оно было разработано для использования на общественных кухнях, и должно использоваться только квалифицированным персоналом.
- Кто-то всегда должен находиться рядом со сковородой в процессе ее работы во избежание пожара из-за перегрева масла.
- Фритюр должен часто меняться. Масло, бывшее в употреблении, имеет точку воспламенения ниже, чем свежее масло, и более склонно к пенообразованию, а это может привести к переливанию через край.
- Фритюр необходимо регулярно фильтровать для достижения наилучшего результата.
- Во избежание воспламенения уровень масла никогда не должен быть ниже минимальной отметки в жарочной ванне.
- Будьте внимательны при опускании в раскаленное масло влажных продуктов или больших кусков, так как это может привести к неожиданному закипанию и переливанию пены
- Для достижения блестящего результата жарки не заполняйте корзину больше, чем на половину, в этом случае температура масла изменится не сильно, и быстро восстановится до необходимой температуры приготовления.
- Если жарящийся продукт заморожен, встряхните корзину перед началом приготовления для удаления льда с поверхности продукта на столько, на сколько это возможно. Не делайте этого вблизи раскаленного масла.
- Будьте внимательны при работе с горячей поверхностью.
- Держите крышку сковороды рядом, в случае воспламенения масла, используйте крышку для изоляции пламени!
- Никогда не включайте сковороду без масла, либо если уровень масла ниже указанной отметки.
- Перед началом использования оборудования необходимо удалить защитное масло с поверхности ванны, корзины и резистора, в соответствии с инструкциями приведенными в главе «Очистка и уход за оборудованием»
- Максимальное количество продуктов, рекомендуемое для каждого жарочного цикла –1,5кг. Это количество зависит от консистенции, количества кусков и температуры жарящихся продуктов.

Включение оборудования.

- Нажмите переключатель циклического прерывателя для подключения оборудования к основному источнику питания.
- Заполните ванну маслом до максимальной отметки. Как описано выше, масло должно быть свежим или фильтрованным.
- Поверните ручку А по часовой стрелке. Первое положение включает оборудование и контролирует нагрев резистора. Поверните ручку для установки желательной температуры.
- Оборудование включено, как только загорится зеленая и желтая индикаторная лампы.
- Выключение желтой лампы означает, что масло достигло выбранной температуры. Можно начинать готовить.

Слив масла из ванны.

- Перед освобождением ванны дождитесь, пока масло остынет.
- Для удобства слива масла из ванны, оборудование имеет кривую трубку «D» со штыковым соединением
- Введите трубку и разместите под сливом емкость, которая имеет емкость большую, чем сковорода (8 1)
- Откройте кран поднятием предохранительного зажима «В» и передвижения ручки «С».
- После окончания слива масла всегда закрывайте кран.

Предохранительный термостат.

Оборудование оснащено предохранительным термостатом, который прекращает поступление электричества в случае сбоя в работе оборудования.

Для перезапуска оборудования, нажмите кнопку «Е». Это должно быть проделано квалифицированным техником.

Выключение оборудования.

- Поверните ручку в позицию «выкл.» «0»
- Нажмите переключатель циклического прерывателя для отключения оборудования от источника питания.

Очистка и обслуживание оборудования.

Не мойте оборудование под струёй воды, так как вода может попасть на электрические компоненты, что приведет к сбою в работе оборудования и повреждению системы защиты.

- Заполните сковороду водой и средством для мытья посуды до максимальной отметки. Избегайте разбрызгивания. Установите ручку термостата на 100°C и нагрейте воду.
- Когда необходимая температура будет достигнута, выключите оборудование, отключите его от источника питания и дождитесь, пока вода станет теплой. Затем слейте воду из ванны таким же образом, как вы сливали масло.
- Удалите резистор. При помощи влажной тряпки с горячей водой и чистящего средства удалите все остатки жира.
- Ополосните и высушите его.
- Если оборудование не используется в течение длительного периода времени, отключите его от источника питания, тщательно вымойте раствором мыльной воды и высушите.
- Нанесите тонкий слой вазелинового масла на поверхность оборудования.

Сбои в работе оборудования.

Сбои в работе оборудования не всегда зависят от качества используемых компонентов. При производстве данного оборудования используются только высококачественные компоненты.

Причиной сбоев в работе оборудования могут являться перепады напряжения и наличие пыли или грязи на работающих компонентах.

При возникновении каких-либо сбоев в работе оборудования выключите его и отключите его от источника питания. Свяжитесь с сервисным центром.


Неквалифицированный персонал не должен производить ремонт или техническое обслуживание оборудования. В случае нарушения данного условия гарантия на оборудование аннулируется.

Техническое обслуживание.


Данное оборудование, не требует какого – либо особенного технического обслуживания, кроме ежедневной очистки.

Оборудование должно проходить ежегодное тестирование в сервисном центре.



В этих случаях необходимо оговаривать контракт по техническому обслуживанию.

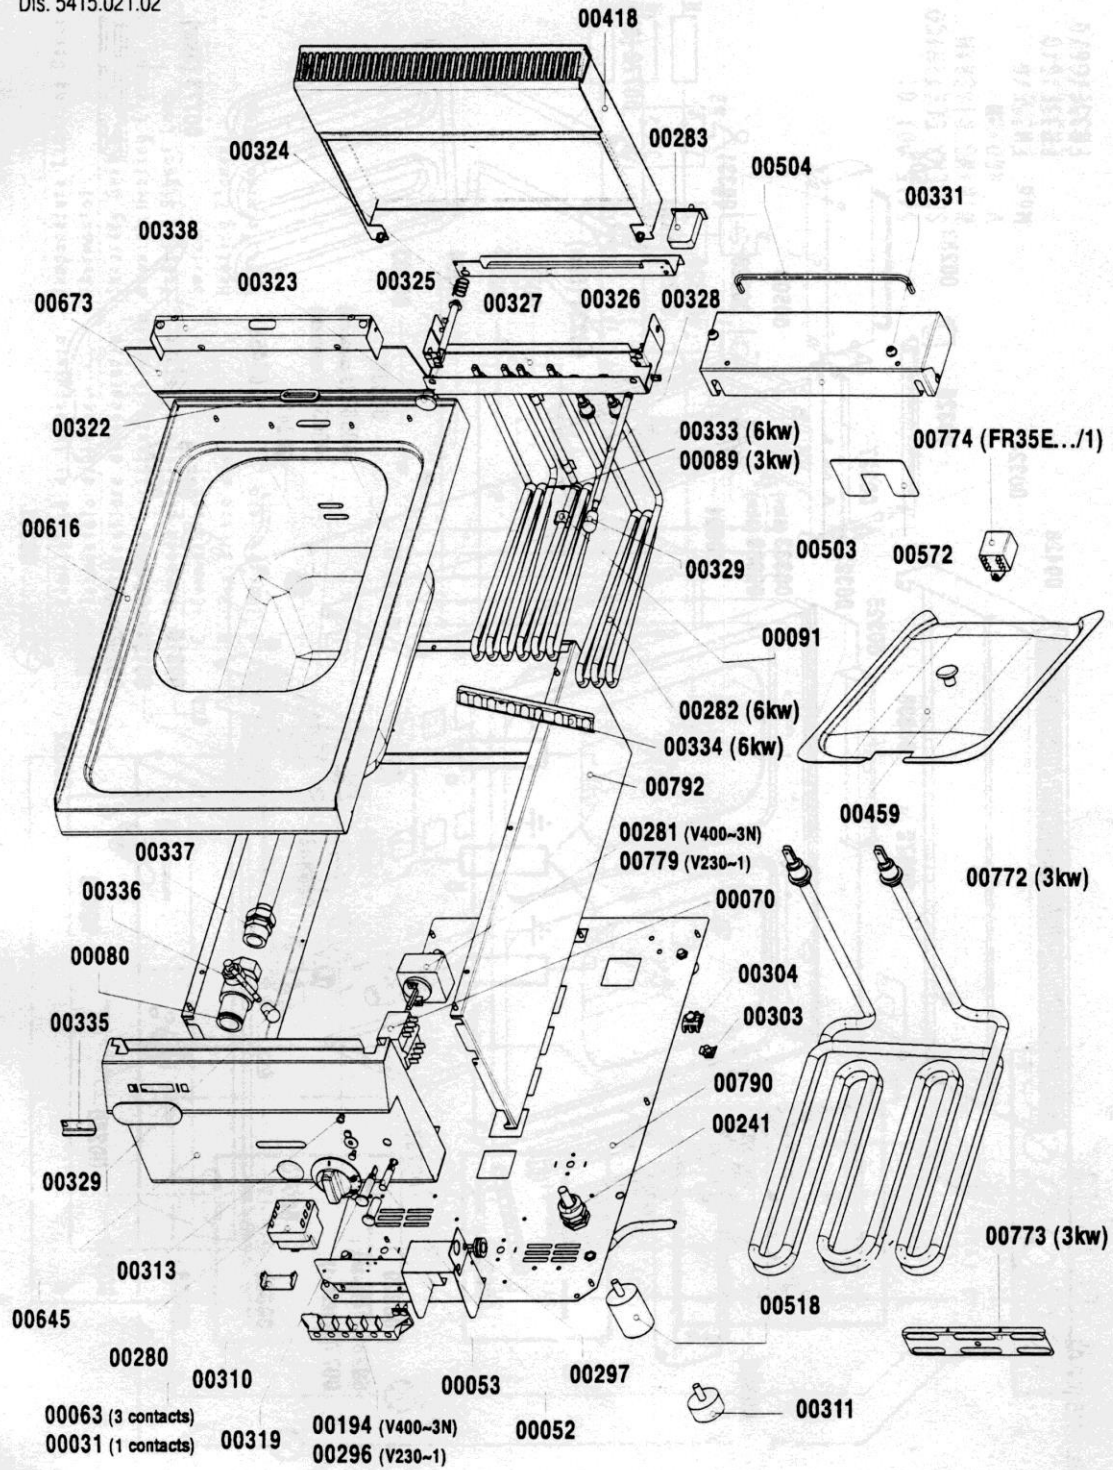

Dis. 5415.022.02


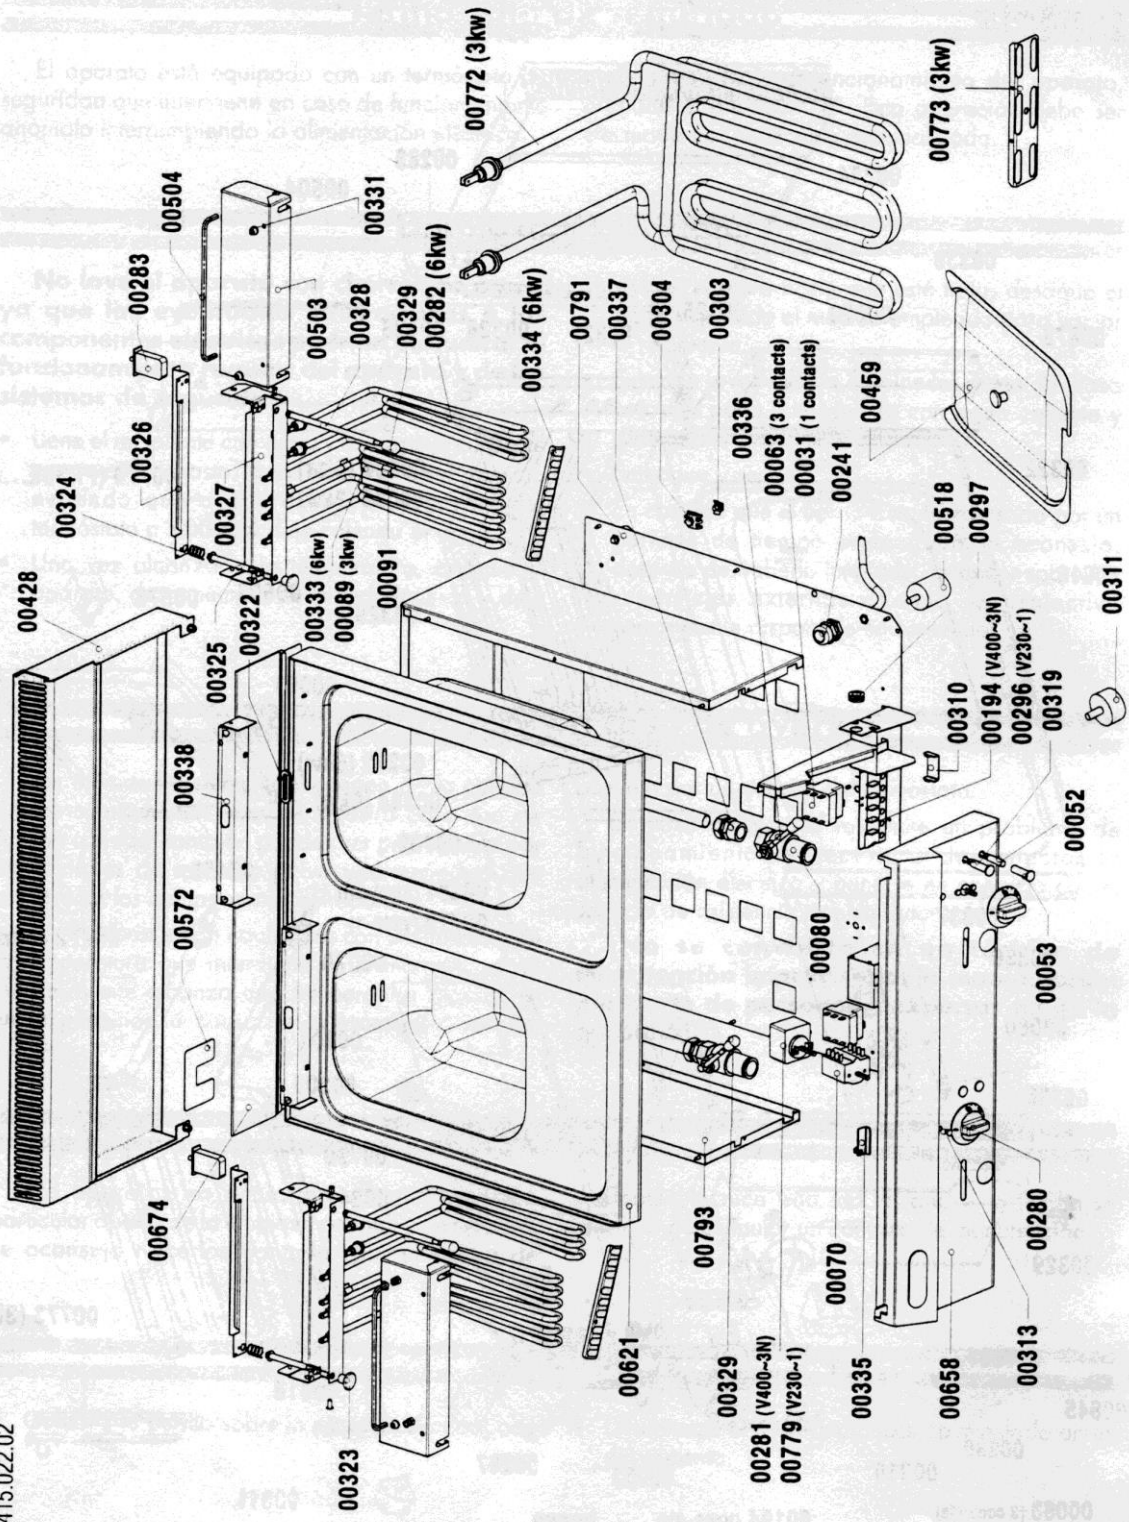


f2	Limitatore di temperatura	Temperature Limiting Device
f1	Termostato di lavoro	Thermostat
b2	Interruttore di sicurezza	Security Switch
b1	Lampada resistenza inserita	Running Heating Element Lamp
h1	Lampada presenza tensione	Tension Signal Lamp
C	Commutatore	Switch
R	Resistenza elettrica	Heating Element
m	Morselliera	Main Terminal Block

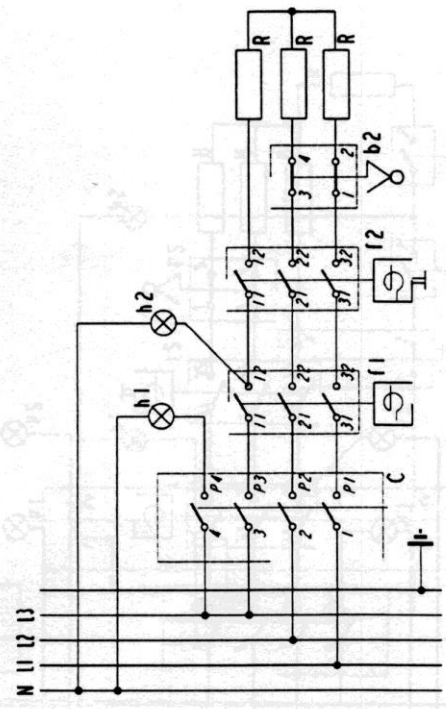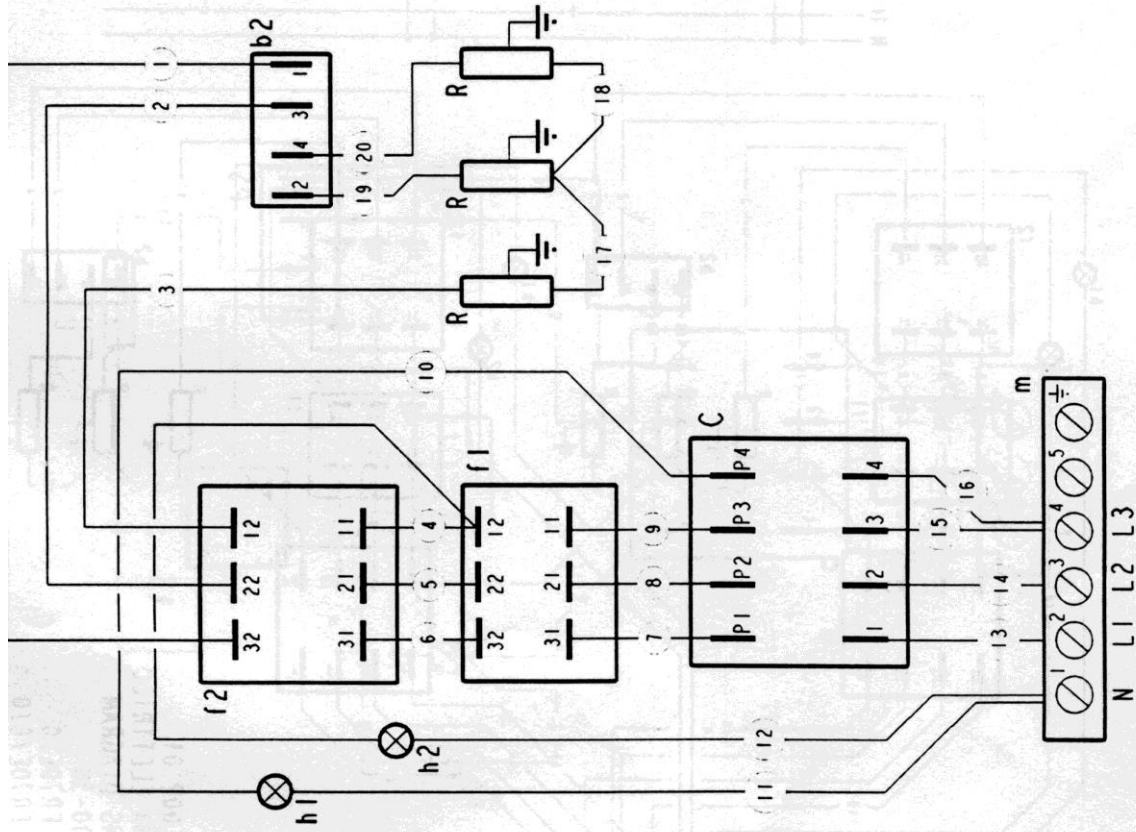


5415.001.01
 SCHEMA ELETTRICO
 WIRING DIAGRAM
 V. 400-3N
 Mod. FR35E/0
 FR35E/6/0
 FR35E/G6/0

f2	Limitatore di temperatura	Temperature Limiting Device
f1	Termostato di lavoro	Thermostat
b2	Interruttore di sicurezza	Security Switch
h2	Lampada resistenza inserita	Running Heating Element Lamp
h1	Lampada presenza tensione	Tension Signal Lamp
C	Commutatore	Switch
R	Resistenza elettrica	Heating Element
m	Morsettiere	Main Terminal Block

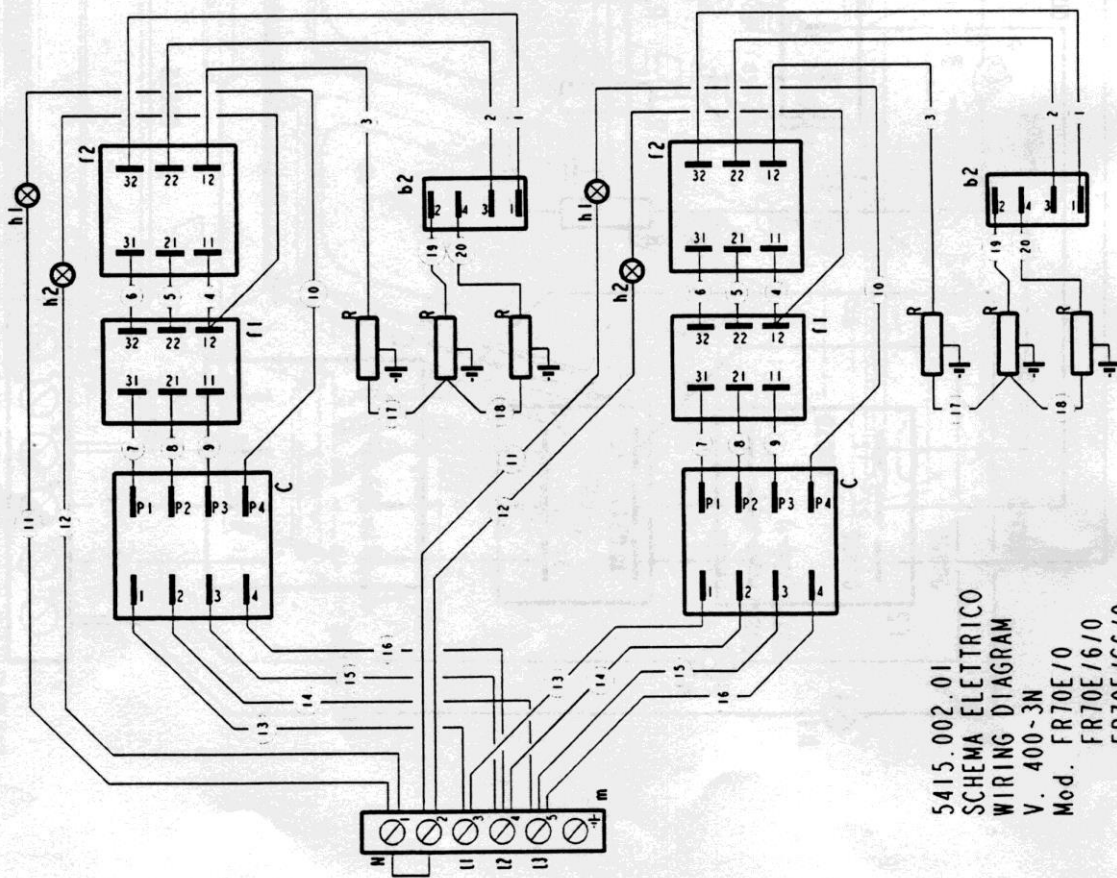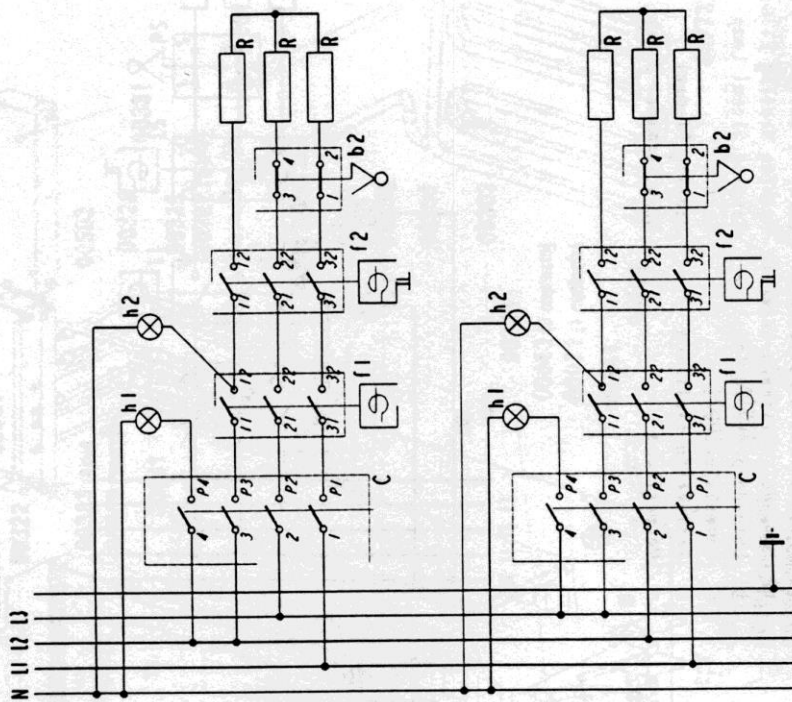


5415.002.01
 SCHEMA ELETTRICO
 WIRING DIAGRAM
 V. 400-3N
 Mod. FR70E/0
 FR70E/6/0
 FR70E/66/0


f2	Limitatore di temperatura	Temperature Limiting Device
f1	Termostato di lavoro	Thermostat
b2	Interruttore di sicurezza	Security Switch
h2	Lampada resistenza inserita	Running Heating Element Lamp
h1	Lampada presenza tensione	Tension Signal Lamp
C	Commutatore	Switch
R	Resistenza elettrica	Heating Element
m	Morselliera	Main Terminal Block

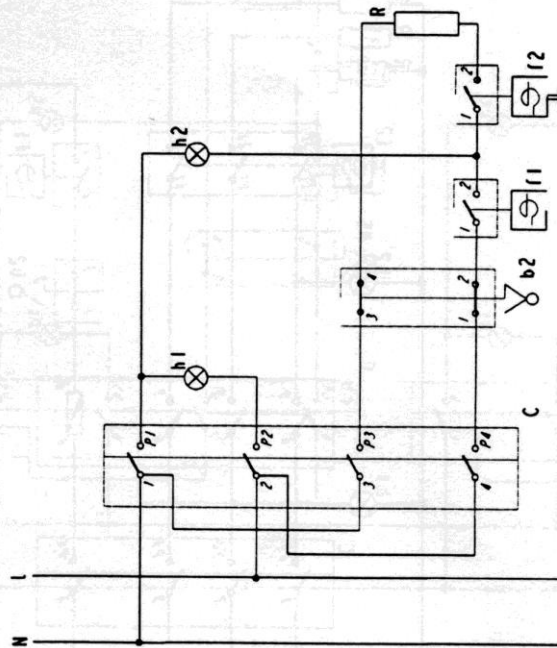


5415.097.00
 SCHEMA ELETTRICO
 WIRING DIAGRAM
 V. 230-1
 Mod. FR35E/2
 FR35E/6/2
 FR35E/G6/2

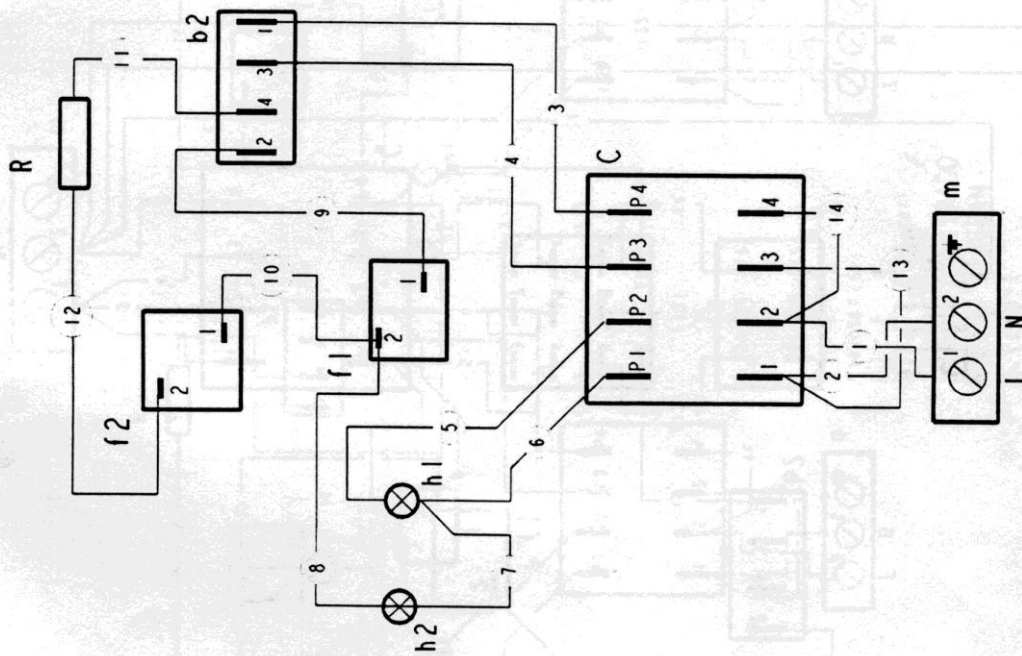


f2	Limitatore di temperatura	Temperature Limiting Device
f1	Termostato di lavoro	Thermostat
b2	Interruttore di sicurezza	Security Switch
h2	Lampada resistenza inserita	Running Heating Element Lamp
h1	Lampada presenza tensione	Tension Signal Lamp
C	Commutatore	Switch
R	Resistenza elettrica	Heating Element
m	Morselliera	Main Terminal Block
rb	Rele	Relays

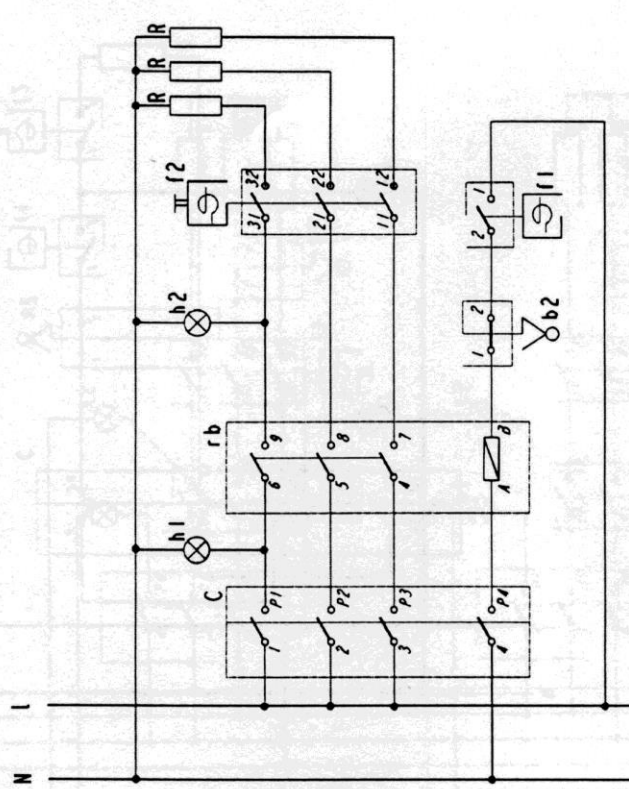

5415.099.00
 SCHEMA ELETTRICO
 WIRING DIAGRAM
 V. 230-1
 Mod. FR35E/1
 FR35E/6/1
 FR35E/G6/1

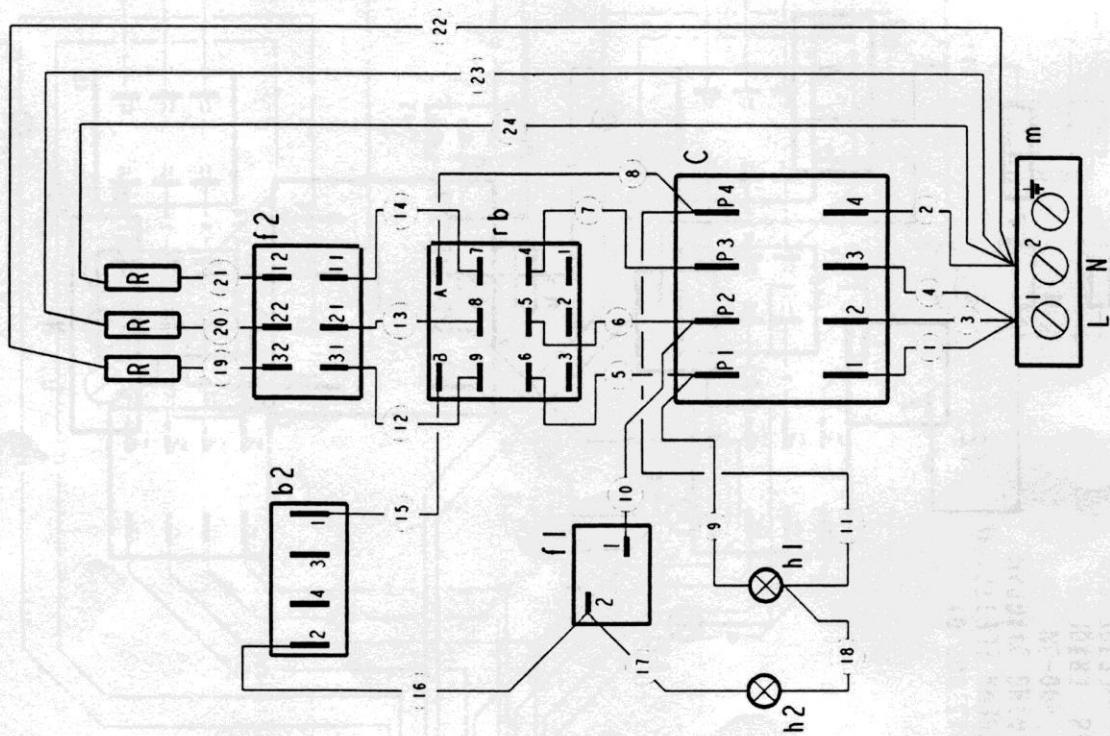

f2	Limitatore di temperatura	Temperature Limiting Device
f1	Termostato di lavoro	Thermostat
b2	Interruttore di sicurezza	Security Switch
h2	Lampada resistenza inserita	Running Heating Element Lamp
h1	Lampada presenza tensione	Tension Signal Lamp
C	Commutatore	Switch
R	Resistenza elettrica	Heating Element
m	Morseltiera	Main Terminal Block

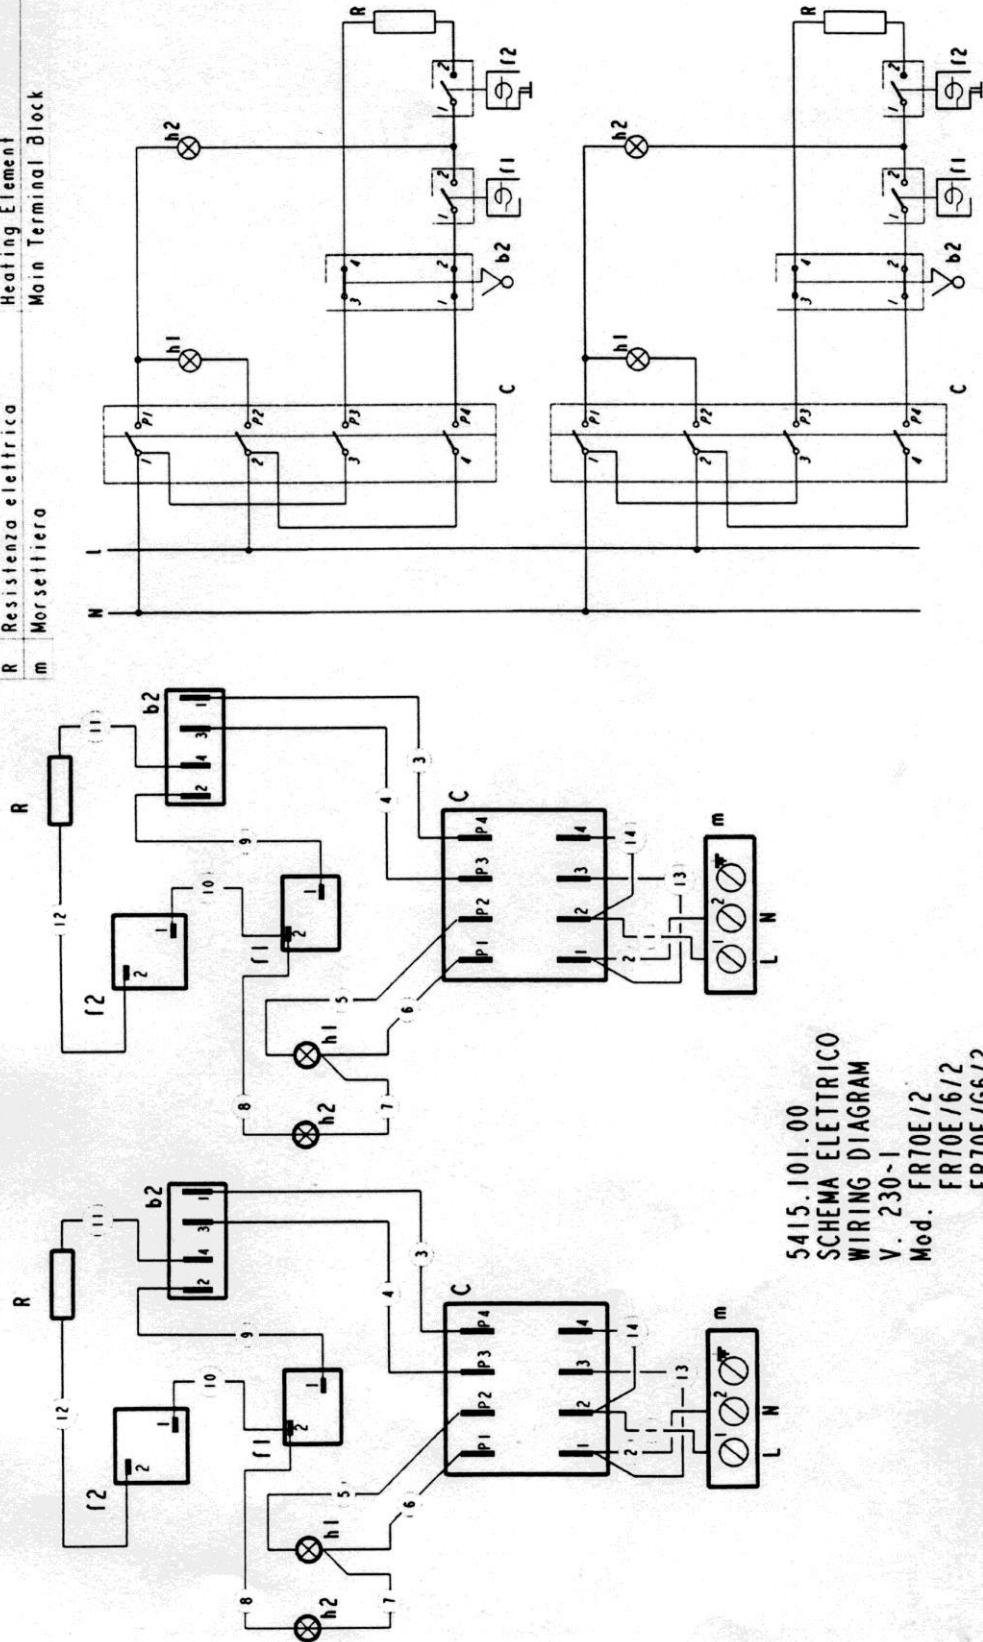

5415.101.00
 SCHEMA ELETTRICO
 WIRING DIAGRAM
 V. 230-1
 Mod. FR70E/2
 FR70E/6/2
 FR70E/G6/2